

附件 2

单真空玻璃使用注意事项


一、进行合中空或夹胶注意事项

1. 在进行合中空或夹胶前不能对真空玻璃进行切割。
2. 在清洗真空玻璃时要避免毛刷蹭到保护帽或封口片，尤其是硬质毛刷，否则有可能造成封口片脱落，真空玻璃失效。如中空玻璃生产线可在毛刷下部剪出凹形口方式等。
3. 利用真空玻璃在中空线复合中空时，相比中空玻璃，需适当调低压板机压力，防止边缘焊料被压开，以免真空玻璃失效。
4. 合中空时，真空玻璃保护帽合在中空腔体内，以减少外力对保护帽影响，同时发挥真空玻璃最佳性能。
5. 若客户采购真空玻璃后再进行合夹胶，需提前说明，封口片上不贴保护帽，封口片合在夹胶层内，同时要注意保护帽位置不要过分受力。
6. 利用真空玻璃在夹胶生产线复合夹胶时，需要适当控制预压压力，防止边缘焊料被压开。升温抽真空或加压期间，仅可对真空玻璃施加 1 个标准大气压的压力，否则可能会导致真空玻璃被压碎。

二、直接安装使用注意事项

1. 安装在门窗、幕墙上时，真空玻璃保护帽应在室内侧，该保护帽绝对不允许拆除。
2. 安装在冷链产品上时，真空玻璃保护帽应在柜内侧，该保护帽绝对不允许拆除。
3. 清洁单真空玻璃时，严禁用力磕碰和刷蹭保护帽。

附图 1：真空玻璃结构示意图

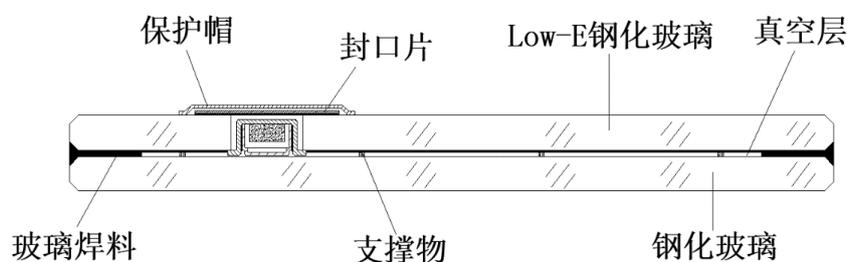

附图 2：真空玻璃封口片和保护帽

